リコール情報 ビックホーン インジェクター交換

重要なお知らせ

いすゞ ビックホーン、MU、WIZARD 及び ホンダ ホライゾン に於いていすゞ自動車(株)より、<mark>燃料噴射装置のインジェクター</mark>組立工程が不適切な為燃料がオイルに混入するとのリコールの届出が有りました。ターボへ供給されるエンジンオイルが希釈して軸受メタルが焼付く不具合に至ります。

弊社では2009年6月1日以降はリコール対象車に対してのターボの販売を中止としました。


点検未完了でターボにトラブルが発生しないようにご注意お願い申し上げます。

この件に関する情報はいすゞホームページにて確認出来ます。

http://www.isuzu.co.jp/recall/s086702.html

リコール対象車種:ビックホーン、ミュー、ウィザード、ホライゾン

型式:KH-UBS73DW,KH-UBS73GW,KH-UBS73GWH,KH-UBS73EW,KH-UBS73FW

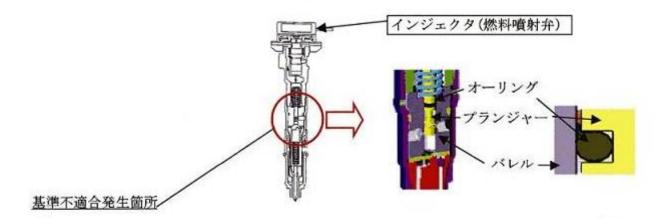

原動機の燃料噴射装置において、インジェクタ(燃料噴射弁)の設計寸法が不適切なため、プランジャとバレルの隙間が大きいものがあり、オーリングが変形、損傷して気密性が損われ、燃料の軽油がエンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルパンの油量が増大し、ブローバイホースを経由して吸気管に軽油の混入したオイルが吸入され、原動機の回転が上昇するおそれがある。