



**【注意】**

**対象ターボ品番: S1760-E0450(E0460)**

**ターボチャージャー 24100-4224を、改善品【 S1760-E0450・S1760-E0460 】へ交換する際は、必ずエンジン制御ソフトを同時に書換える必要があります。(リプログラム) 日野エンジン \*E13C系\***

E13C搭載対象エンジン

新長期 E13C-TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TU、TH

リプログラムを実施しない場合は ターボエラーランプ点灯・車輻性能、エンジン性能不良・関連部品損傷に至る可能性があります。

上記「エンジン制御ソフトを同時に書換」の対応は『日野ディーラーでのみ可能』です。  
★各拠点にかならずご相談・確認をお願い致します★

VXCX



◆ DPR識別番号 - ソフト品番 対象リスト					【 一 例 】	
エンジン	D P R 識 別 番 号				ソ フ ト 品 番	
	DPR仕様	SLD仕様	簡型	角型	旧品番	⇒ 新品番
E13C-TA	なし	SLD90	-	-	89564-135* 又は 89663-E036*	⇒ 89663-E1L00 又はそれ以降の品番
	STD	SLD90	記載なし、1111、0040、0041	記載なし、1122、0210	89564-136* 又は 89663-E037*	⇒ 89663-E1L10 又はそれ以降の品番
	強化	SLD90	1370・0050・0051・0430	1370・0230・0231・0300	89663-E0W60	⇒ 89663-E1L20 又はそれ以降の品番
E13C-TB	なし	SLD90	-	-	89564-137* 又は 89663-E038*	⇒ 89663-E1L30 又はそれ以降の品番
	STD	SLD90	記載なし、1111、0040、0041	記載なし、1122、0210	89564-138* 又は 89663-E039*	⇒ 89663-E1L40 又はそれ以降の品番
	強化	SLD90	1370・0050・0051・0430	1370・0230・0231・0300	89663-E0W70	⇒ 89663-E1L50 又はそれ以降の品番
E13C-TU	STD	NR58	-	記載なし、1122、0210	89564-194* 又は 89663-E051*	⇒ 89663-E1N20 又はそれ以降の品番
	強化	NR58	-	1370・0230・0231・0300	89663-E0X30	⇒ 89663-E1N30 又はそれ以降の品番
	STD	SLD90	-	記載なし、1122、0210	89564-150* 又は 89663-E052*	⇒ 89663-E1N40 又はそれ以降の品番
	強化	SLD90	-	1370・0230・0231・0300	89663-E0X40	⇒ 89663-E1N50 又はそれ以降の品番
	なし	SLD90	-	-	89564-149* 又は 89663-E055*	⇒ 89663-E1N80 又はそれ以降の品番

上記は一部 事例です